

LE65系列人工智能控制器

(使用说明书)

注意事项：

- 1.使用本产品人员需具备一定的电工基础，确保正确使用本产品。
- 2.为了保证您的人身安全、防止出现财产损失，您在安装、使用前请仔细阅读本手册，如违反安全规定，可能影响正常使用。
- 3.本公司仅对销售产品本身负有责任，不负责其他直接和间接造成的损失和责任。

1 主要特点

- 操作简便灵活、易学易用。安装便捷、美观大方。
- 可自由选择热电偶或热电阻，测量精度0.3%F.S。
- 采用工业级的LED屏，大数字显示、触摸操作界面。
- 质量、抗干扰能力及安全标准方面符合国际标准。

2 型号定义

LE65/仪表型号由4部分组成，如下：

LE65 C1 G1 J1
① ② ③ ④

①表示仪表型号LE65系列。

②表示仪表面板尺寸规格：

LE65	面板尺寸	开孔尺寸	插入深度
C1	48×48mm	45×45 mm	78mm
C2	48×96mm	44×92 mm	68mm
C7	72×72mm	68×68 mm	92mm
C11	96×96mm	92×92 mm	68mm

③表示仪表主输出(OUTP)安装的模块规格如下：

J1. 表示为继电器输出，规格为5A/250VAC，输出端具备火花吸收功能。

G1.表示为SSR电压输出，规格为30mA/12VDC。

④表示仪表报警AL1安装的模块规格，可作为报警输出。0或不写表示没有安装模块。

J1. 单路继电器常闭+常开输出模块，250VAC/5A，用于报警功能使用。

G1.单路 固态继电器 (SSR) 电压输出模块，规格为12VDC/50mA。

⑤表示仪表报警AL2安装的模块规格，可作为报警输出。

J1. 单路继电器常闭+常开输出模块，250VAC/5A。

G1. 单路 固态继电器 (SSR) 电压输出模块，规格为12VDC/50mA。


3 使用环境

●电 源：100~240VAC / 50~60Hz；或24VDC/AC

●环境温度：-10 ~ 60℃

●环境湿度：0 ~ 90%RH


4 面板说明

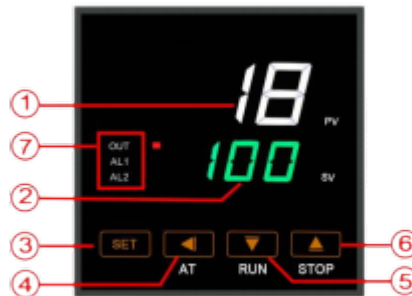


- 1 上显示窗显示测量值PV、参数名称等。
- 2 下显示窗口，显示给定值SV、参数值等。
- 3 设置键，用于进入参数设置状态，确认参数修改等。
- 4 数据移位（启动自整定）。
- 5 数据减少键。
- 6 数据增加键。
- 7 LED指示灯。




4.1 接线图

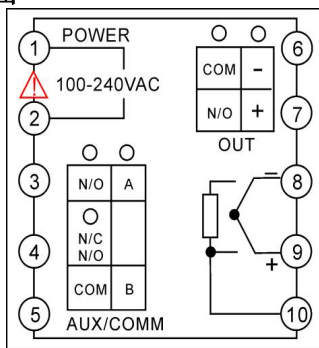

48*48接线图

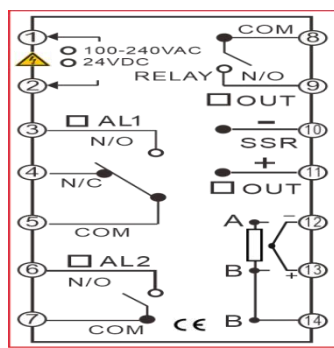

72*72接线图

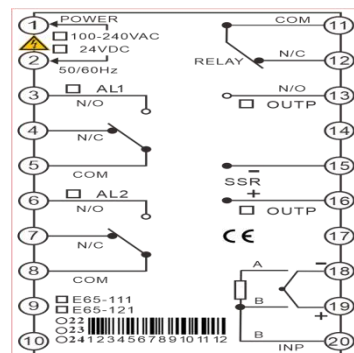

48*96/96*96接线图

5 操作方法

5. 1设置给定值 (SV)

在基本显示状态下，如果参数锁没有锁上LOC=0时，可通过 、 或 键来修改下显示窗口显示的设定温度控制值。仪表同时具备数据快速增减法和小 数点移位法。 键减小数据，按 键增加数据，可修改数值位的小数点同时闪动（如同光标）。按 或 键，可以快速地增加/减少数值，并且速度会随小数点右移自动加快（3级速度）。而按 键则可直接移动修改数据的位置（光标）， 或 键可修改闪动位置的数值。

5. 2 设置参数

在基本设置状态下按SET键并保持约2秒钟，即进入参数设置状态。在参数设置状态下按SET键，仪表将依次显示各参数，例如上限报警值HAL、参数锁Loc等等，如果参数没有锁上，、、 等键可修改参数值。 键并保持不放，可返回显示上一参数。先 键不放接着再按SET键可退出设置参数状态。如果没有按键操作，约30秒钟后会自动退出设置参数状态。

6 自整定(AT)操作

采用人工智能方式进行控制且仪表在首次使用时，需要进行一次自带定（AT）操作，方能获得满意的控制效果。人工智能控制是采用模糊规则进行PID调节的一种新型算法，能在调节中自动学习和记忆被控对象的部分特征以使效果最优化，

具有无超调、高精度、参数确定简单、对复杂对象也能获得较好的控制效果等特点。命名用位式（on/off）方式进行控制时，不需要进行自整定操作。

启动方法：初次启动自整定时，按 键并保持约2秒钟此时仪表PV显示窗显示“AT”参数，SV显示窗显示OFF，把SV显示窗参数改为“ON”，仪表进入自整定状态。自整定时，仪表要执行2个周期的位式调节，仪表内部微处理器根据位式控制产生的振荡，分析其周期、幅度

及波型来自动计算出PID参数。如果在自整定过程中要提前放弃自整定，可再  键并保持约2秒钟，把SV显示窗参数ON改为OFF即可。使仪表下显示器停止闪动 “At” 参数即可。

7、参数表

7.1 一级菜单参数表（按SET键保持2秒进入）

代码	参数定义	参数说明	设置范围	出厂值
HAL	上限报警	测量值PV大于HAL值时仪表将产生上限报警。测量值PV小于HAL-AHY(参数定义见下文)值时，仪表将解除上限报警。如何定义报警输出端口请参照下边的AOP参数说明。	-199~+999	999
LAL	下限报警	当测量值PV小于LAL 时产生下限报警，当PV大于LAL+AHY时下限报警解除。 注：为避免刚上电时因温度偏低而导致下限报警，上电时应该先暂时免除下限报警功能。	-199~+999	-199
HdA	偏差上限报警	当偏差（测量值PV减给定值SV）大于HdA时产生偏差上限报警。 当偏差小于HdA时偏差上限报警解除。	-199~+999	999
LdA	偏差下限报警	当偏差（测量值PV减给定值SV）小于LdA时产生偏差下限报警。 当偏差大于LdA时偏差下限报警解除。（E65系列暂无此功能设置）	-199~+999	-199
Loc	参数锁	Loc=0, 允许修改现场参数、允许修改给定值及启动自整定AT功能。 Loc=1, 允许修改现场参数，允许修改给定值，但禁止启动自整定AT功能。 Loc=2, 允许修改现场参数，禁止修改给定值及启动自整定AT功能； Loc=3, 允许SET操作，仪表设定完，为了避免触摸到功能键，应设为LOC=3. 设置Loc=808，再按SET键确认，可进入系统参数表。	0~255	0

7.2 二级菜单参数表（设置Loc=808, 再按SET键可进入）

AHY	报警回差	又名死区、滞环，用于避免因测量输入值波动而导致报警频繁产生/解除。					0~200	2		
AoP	报警输出定义	AOP用于定义HAL、LAL和HdA、LdA报警的输出位置，如下： AOP=201 2: HdA 0: LAL 1: HAL 数值范围是0~2，0表示不从任何端口输出该报警，1、2、分别表示该报警由EV1（AL1）、EV2（AL2）、输出，允许不同报警从同一个位置输出。例如设置AOP=201, 则表示HAL由EV1（AL1）输出；HdA由EV2（AL2）输出；LAL不输出。					0~922	111		
		偏差报警定义	HdA	LdA		偏差报警定义			HdA	LdA
		0	无	无		6			AL2	AL1
		1	AL1	无		7			无	AL1
		2	AL2	无		8			无	AL2
		5	AL1	AL1		9			AL1	AL2
CrL	控制方式	onoF 表示采用位式调节（ON-OFF），只适合控制精度要求不高的场合使用； AI 表示采用人工智能PID调节模糊控制，具备无超调高精度控制效果； Pid 为标准算法控制；推荐使用AI控制。						AI		
run	运行状态	Fon: 保持运行状态，不能从面板上操作运行/停止功能； run: 运行状态，此状态下按  键不放，切换到 StP停止状态； StP: 停止状态，此状态下按  键不放，切换到run运行状态；						Fon		
Act	正/反作用	rE为反作用调节方式，输出增大时输出趋向减少，如加热控制； dr为正作用调节方式，输出增大时输出趋向增大，如制冷控制； rEb为反作用调节，并且有上电免除下限报警及偏差下限报警功能； drb为正作用调节方式，并且有上电免除上限报警及偏差上限报警功能。						rE		
P	比例带	P为定义PID调节的比例带，单位为° C或° F, 而非采用量程的百分比。 注：通常都可采用At功能确定P、I、D及Ctl参数值，但对于熟悉的系统，可直接输入已知的正确的P、I、D、Ctl参数值。					1~999	30		
I	积分时间	定义PID调节的积分时间，单位是秒，I=0时取消积分作用。					0~999	100		
d	微分时间	定义PID调节的微分时间，单位是0.1秒。d=0时取消微分作用。					0~999	50.0		
Ctl	输出周期	采用SSR或可控硅输出时一般设置为0.5~3.0秒。当输出采用继电器开关时，短的控制周期会缩短机械开关的寿命或导致冷/热输出频繁转换启动；反之周期太长则使控制精度降低，因此一般控制在15~40秒之间。					0.5~120	2.0		
CHY	位式调节回差	用于避免ON-OFF位式调节输出继电器频繁动作。如加热控制时，当PV大于SV时继电器断开，当PV小于SV-CHY时输出重新接通。					0~200	2		
Inp	输入规格	InP	输入规格	InP	输入规格	InP	输入规格	0		
		0	K	1	S	2	R			
		3	T	4	E	5	J			
		6	备用	7	N	21	Pt100			
dpt	小数位置	显示格式可选择0或0.0						0		
Scb	平移修正	Scb参数用于对输入进行平移修正，以补偿传感器、输入信号、或热电偶冷端自动补偿的误差。补偿后的PV =PV补偿前+ Scb。注：一般应设置为0, 不正确的设置会导致测量误差。					-200~+400	0		
FIL	输入数字滤波	FIL调节数字滤波强度，设置越大滤波越强，但测量数据的响应速度也越慢。在测量受到较大干扰时，可逐步增大FIL值使测量值瞬间跳动小于2~个字即可。					0~40	1		
Fru	电源频率及温度单位选择	50C表示电源频率为50Hz, 输入对该频率有最大抗干扰能力；温度单位为摄氏度℃； 50F表示电源频率为50Hz, 输入对该频率有最大抗干扰能力；温度单位为华氏度°F； 60C表示电源频率为60Hz, 输入对该频率有最大抗干扰能力；温度单位为摄氏度℃； 60F表示电源频率为60Hz, 输入对该频率有最大抗干扰能力；温度单位为华氏度°F；						50C		
SPH	设定上限	限制设定值SV上限值的范围，例如：SPH =400，则SV最大范围为0—400 °C°					0~999	400C°		